



# TILSTANDSRAPPORT

Sophienbergvej 28 - 2960 Rungsted Kyst

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 18.08.2021 - 18.02.2022

**LØBENUMMER:** H-21-02933-0383

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Ejerlejlighed

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**

1976

**Kommune- og ejendomsnr.:**

223-64302

**Matrikel/ejerlav:**

1ay, 130753



## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Lars Kragenskjold

**Firma:**

BOTJEK CENTER ØST ApS

**Adresse:**

Hegnsvej 41, 2850 Nærum

**Telefon:**

35350165

**E-mail:**

2200@botjek.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Enfamiliehuse – ca. 1975 - 2000

Huse fra denne periode er traditionelt bygget af gode materialer og med velkendte teknikker. I perioden bliver det normalt at opføre huse med indervægge og skillevægge af letbeton. Facaderne er typisk opført i mursten og i nogen tilfælde med sektioner af træ.

Enfamiliehuse i et plan har typisk en tagkonstruktion udført med gitterspær og en taghældning mellem 15-35 grader. Enfamiliehuse i et plan kan også have en flad tagkonstruktion udført af bjælkespær. Gavlene kan være afvalmede og er dermed en del af taget, eller de kan være udført lodrette med træ eller mursten som en del af facaden. Toplanshus med udnyttet tagetage er også typisk for denne periode.

Tagbelægningen afhænger af hældningen på taget. Tegltage og tage med betontagsten har normalvis en taghældning over 25 grader. Eternitbølgeplader bliver brugt på tagflader med en hældning ned til cirka 15 grader. Generelt gælder det, at jo senere i perioden huset er opført, jo mere isolering er der i vægge, lofter og gulve. Tidligere ejere kan have efterisoleret lofter eller foretage andre energimæssige forbedringer.

Gulvene er opbygget med terrændæk støbt i beton på et fugtsikret og isoleret underlag. På underlaget er der herefter lagt forskellige slags gulvbelægninger. Det kan være trægulv på strøer med isolering imellem, trægulv lagt direkte på betonen, tæpper, klinker eller lignende.

De indvendige overflader kan variere. Lofterne kan være pudsede, af gips eller træ. Væggene kan være vandskurede, hvis de er muret, med tapet eller glasfilt og derefter malet.

Afløbsinstallationerne er normalt i plast, som har en lang levetid.

I ejendomme på landet og i sommerhusområder, er der stadig nedsivningsanlæg. Spildevandet fra bygningerne renses i en tank, hvorefter det siver ned i undergrunden. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. Regnvand bliver i stigende grad håndteret ved hjælp af faskiner med efterfølgende nedsivning. I byerne er ejendommene tilsluttet det offentlige kloaksystem.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er **standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten. Den bygnings sagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af sine høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi det er modstanddygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, hvorfor det i 1986 ikke længere var lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne lov til at blive siddende der, hvor materialet oprindeligt er indbygget. For denne hustype kan der være anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og fliselim samt aftrækskanaler af eternit. Eternitbølgeplader med asbest bliver anvendt helt frem til 1986. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du dog være særligt opmærksom, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Eksempelvis hvis du skifter tagbelægning eller fjerner fliser fra vægge og gulve.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsen skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Betontagsten med bitumen**

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Betontagsten tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i tagkonstruktionen. Ved en eventuel afrensning af mos, skal det sikres, at taget kan holde til det. Understrygningen af bitumen, et elastisk olieprodukt, sidder indvendigt mellem tagstenene.



### **Gulvklinter og vægfliser**

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinter skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinterne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Kælder, vægge**

På kældervægge kan der være udfældninger af mineraler (salte), og pudsen kan være lidt løs. Det sker, når grundfugt trænger ind i kælderydervæggen eller op i gulvet og skillevægge. Kældervægge og kældergulve kan i sommerperioden blive fugtige på overfladen på grund af sommerkondens. Dette sker, når den varme fugtige sommerluft rammer den kolde kældervæg. Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummet kan medføre "kælderlugt".



### **Letbeton elementer**

Indervægge(bagmure) og skillevægge opført af letbetonelementer har ofte revner. Huset er bygget til at kunne tåle de små bevægelser, som typisk sker på grund af vindpåvirkning (stabilitet) og temperaturforskelle mellem husets materialer. Man kan reparere revnerne efter behov, men de vil sandsynligvis komme igen efter et år eller to.



### **Tegl**

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



## Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Hørsholm kommune** er i klasse 1 med et radonniveau i 0,3% - 1,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.


Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Betontagsten

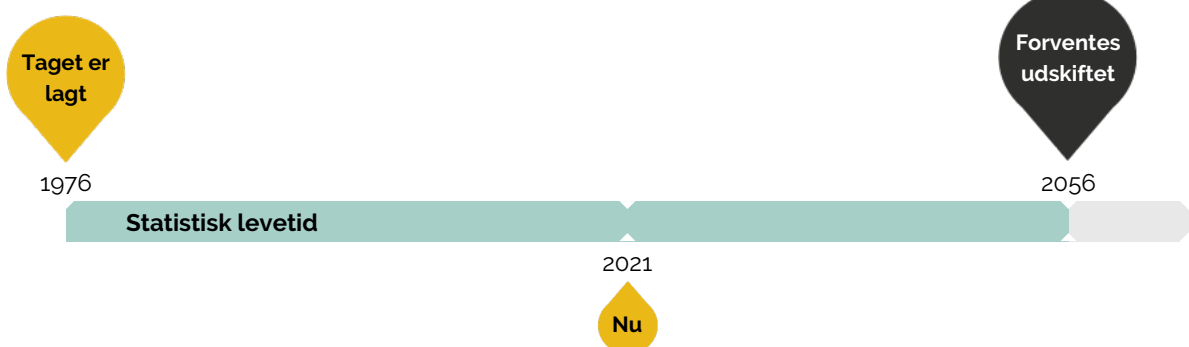

# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse  | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|-------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |             |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse    | 1976   | 169               | 169    | 1                    | -                    | 207                  | -       |
| B     | Carport     | -      | 40                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| C     | Overdækning | -      | 14                | -      | -                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Overdækning:** Undtages på grund af ringe byggeteknisk værdi.

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

**Alle rum og bygningsdele var tilgængelige**

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

### Beboelse

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afviselserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afviselser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Der er ingen afviselser fra BBR**

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 10.08.2021

Der findes ingen tidligere tilstandsrapporter på ejendommen

Andre bygningsoplysninger:

Der var plan-, snit- og facade- tegninger for bygning A dateret 11-06-75, tilgængelige ved udarbejdelsen af tilstandsrapporten.

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Ingen øvrige oplysninger.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE

## BEBOELSE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                      | Risiko                                                                                                                                  | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   |  | Soklen har enkelte mindre revner blandt andet mod sydvest. | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                    | -          |
| 2   |  | Lyskasse mod vest har slip fra fundament.                  | Ved manglende udbedring er der risiko for yderligere skadesudvikling.                                                                   | -          |
| 3   |  | Der er terrænfald ind mod bygningen mod vest.              | Terrænfald mod bygningen kan medføre opfugtning af ydermure og tilstødende konstruktioner.                                              | -          |
| 4   |  | Soklen har enkelte revner mod sydvest.                     | Forholdet skønnes ikke at ville give anledning til yderligere skadesudvikling. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. | -          |

## BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                           | Risiko                                                                                                              | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5   |  | Murværket har enkelte mindre pudsafskalninger mod nordøst.      | -                                                                                                                   | -          |
| 6   |  | Murværket har en udfalden fuge mod sydvest ved bjælke på altan. | Skaden er af en karakter, der giver risiko for indtrængning af fugt og dermed følgeskader.                          | -          |
| 7   |  | Murværket har en mindre revne over vindue i fyrrum mod nordøst. | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                           | Risiko                                                                                                                                  | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8   |  | Murværket har en revne mod nord ved kældervinduet til vaskerum. | Forholdet skønnes ikke at ville give anledning til yderligere skadesudvikling. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. | -          |

## SKADER INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - Kælder - Generelt for kælderens

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                   | Risiko                                                                                                               | Bemærkning                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 9   |  | Kældervæggene er fugtige, og der er nogle steder løst og afskallet puds, især ved rum mod vest og gang. | Fugtige kældervægge er almindelige i bygninger af denne alder, fordi konstruktionen ikke er sikret mod grundfugt.    | Der er ændret på dræn, og der skønnes derfor ikke at være udvikling af skaden |
| 10  |  | Betongulv i kælder har nogle mindre revner og afskalninger blandt andet i rum mod vest.                 | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | Der er ændret på dræn, og der skønnes derfor ikke at være udvikling af skaden |

### BEBOELSE - Kælder - Kælderrum mod nordvest

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                      | Risiko | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|
| 11  |  | Skillevægge i kælder har en revne mod syd. | -      | -          |

### BEBOELSE - Kælder - Vaskerum

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                            | Risiko                                                                                                               | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12  |  | Kældervæg har en revne mod nord. | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |
| 13  |  | Termorude i vindue er punkteret. | -                                                                                                                    | -          |

### BEBOELSE - Kælder - Badeværelse

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                         |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 14 |  | Der er nogle gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag udenfor brusenichen. | Forholdet er konstateret uden for det vandbelastede område og der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for følgeskader.                      | - |
| 15 |  | Der er nogle gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag i brusenichen.       | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner.                       | - |
| 16 |  | I gulv afløb i bruseniche er der forhøjerramme mellem risteramme og afløbsskål.     | Da beton ikke er et vandtæt materiale, kan der trænge fugt ned til de underliggende konstruktioner. Det kan forårsage tæring på rør- og gulvvarmeanlæg. | - |

#### BEBOELSE - Stueplan - Badeværelse mod nordøst

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                           | Risiko                                                                                                                                                       | Bemærkning                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 17  |  | Termorude i vindue er punkteret.                                                | -                                                                                                                                                            | -                                                             |
| 18  |  | Bagmur har en revne mod nordøst og ved vindue.                                  | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader.                                         | Revnen er opstået i forbindelse med opfræsning af jordledning |
| 19  |  | Der er enkelte gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag i brusenichen. | Da det kun er mindre områder af de enkelte fliser der mangler vedhæftning, skønnes forholdet i det konkrete tilfælde ikke at give anledning til følgeskader. | -                                                             |
| 20  |  | I gulv afløb uden for bruseniche er der forskudt samling.                       | Forholdet er konstateret uden for det vandbelastede område og der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for følgeskader.                           | -                                                             |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                               | Risiko                                                                                                                             | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21  |  | Der er nogle gulvfliser med manglende vedhæftning til underlag udenfor brusenichen. | Forholdet er konstateret uden for det vandbelastede område og der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Generelt for stueetagen

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                       | Risiko                                                                                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22  |  | Gulvet knirker flere steder ved belastning. | Der kunne i det konkrete tilfælde ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Badeværelse mod nordvest

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                      | Risiko                                                                                                                             | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23  |  | I gulvafløb i bruseniche er der gammel risteramme mellem øverste risteramme og afløbsskål. | Forholdet er konstateret inden for det vandbelastede område. Der er risiko for vandindtrængning i omkringliggende konstruktioner.  | -          |
| 24  |  | Fuge mellem gulv og væg ved vasken og i væghjørne er revnet.                               | Forholdet er konstateret uden for det vandbelastede område og der vurderes derfor ikke at være nærliggende risiko for følgeskader. | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Værelse mod sydvest

| Nr. | Vurdering | Skade | Risiko | Bemærkning |
|-----|-----------|-------|--------|------------|
|-----|-----------|-------|--------|------------|

|    |                                                                                   |                                     |                                                                                                         |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 25 |  | Gulv er ikke helt plant og vandret. | Der kunne i det konkrete tilfælde ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader | - |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

#### BEBOELSE - Stueplan - Entre mod nordvest

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                | Risiko                                                  | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 26  |  | Der er flere steder fliser med manglende vedhæftning til underlaget. | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion. | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Køkken

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                                                                | Risiko                                                  | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 27  |   | Der er nogle steder fliser med manglende vedhæftning til underlaget. | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion. | -          |
| 28  |  | Vægfliser er nogle steder med begrænset vedhæftning til underlaget.  | -                                                       | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Entre mod nordøst

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                | Risiko                                                  | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 29  |  | Der er nogle steder fliser med manglende vedhæftning til underlaget. | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion. | -          |

#### BEBOELSE - Stueplan - Pejsestue

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                | Risiko                                                  | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 30  |  | Der er nogle steder fliser med manglende vedhæftning til underlaget. | Forholdet vurderes uden betydning for gulvets funktion. | -          |

# SKADER UDEN PÅ CARPORT

## CARPORT - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                                  | Risiko                                                                                                               | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 31  |  GRÅ | Tagbelægningen af plastplader har en plade med et hul. | Der kunne i det konkrete tilfælde umiddelbart ikke konstateres følgeskader eller nærliggende risiko for følgeskader. | -          |
| 32  |  GUL | Tagkonstruktionen har nedbøjning på midten.            | Nedbøjningen skønnes at være opstået på grund af underdimensionering af bjælkespær.                                  | -          |

## CARPORT - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                             | Skade                                       | Risiko                                            | Bemærkning |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| 33  |  GUL | Træbeklædningen er med nedbrydning nederst. | Der er risiko for, at træet nedbrydes yderligere. | -          |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                  |
|                                                 | Vælg                                                              | Min ejendomsmægler bad et forsikringsselskab om at finde en efter aftale med mig |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                               |
|                                                 | Firma navn                                                        | LokalBolig                                                                       |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | Rungstedvej 20, 2970 Hørsholm                                                    |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR      |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 28        |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | 1994-2021 |

| UDFØRTE BYGGEGARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3.1                                  | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Nej                                |
| 3.2                                  | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Nej                                |
| 3.3                                  | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                 |
|                                      | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | Badeværelser i 1998, professionelt |
| 3.4                                  | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger?                                      | Nej                                |

| TAGE |                                                                                                                      | SVAR      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                   | Nej       |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej       |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrums)?                                                                                     | Ja        |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (lofttrummet)?                                                                           | Ja        |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                   | Udvændigt |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                               | Nej       |
| 4.6  | Er der adgang til skunkrummet?                                                                                       | Nej       |
| 4.7  | Er der skorsten på huset?                                                                                            | Ja        |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                 | Nej       |
| 4.9  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                               | Nej       |

| YDERMUR |                                                                                                                                                                     | SVAR                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 5.1     | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                                                                                    | Ja                                    |
|         | Beskriv placeringen af revner                                                                                                                                       | Vinduesskakt                          |
| 5.2     | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                                                                                         | Ja                                    |
|         | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor der har været fugtproblemer<br>- Hvornår der har været fugtproblemer<br>- Er der stadig fugtproblemer<br>- Er fugtproblemerne udbedret | under køkkenvindue, før 1994, nej, ja |
| 5.3     | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                                  | Nej                                   |

| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                                                                     | SVAR                                                                  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                                                                     | Ja                                                                    |
|                        | Beskriv placeringen af revner                                                                                                                                       | Vores badeværelse efter renovering grundet opfræsning med jordledning |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                                                                             | Ja                                                                    |
|                        | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor der har været fugtproblemer<br>- Hvornår der har været fugtproblemer<br>- Er der stadig fugtproblemer<br>- Er fugtproblemerne udbedret | Kælder, op til for 2 år siden, ja                                     |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                   | Ja                                                                    |
|                        | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke skader har der været?<br>- Hvor har der været skader<br>- Hvornår er det blevet repareret                                            | Fugtproblemer pga fejllagt drænafløb, kælder, primo 2019              |

| FUNDAMENTER/SOKLER |                                                                                                                                                  | SVAR              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7.1                | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                      | Ja                |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor er eller har der været revner<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | Vinduesskakt, nej |
| 7.2                | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                     | Nej               |
| 7.3                | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                    | Nej               |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                                                                   | SVAR                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                                                                    | Ja                                                       |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                                                                       | Ja                                                       |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor der er trukket vand ind<br>- Hvornår der er trukket vand ind                                                         | I kælder mod vest, senest 2018                           |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                               | Ja                                                       |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor har der været skader<br>- Hvornår har der været skader<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | I kælderrum mod vest                                     |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælders vægge?                                                        | Ja                                                       |
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                                                                | Ja                                                       |
|                    | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor er pumpen placeret<br>- Virker pumpen                                                                                | Pumperne er placeret på østsiden af huset og de fungerer |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                                                               | Nej                                                      |
| 8.7                | Har du kendskab til at der har trukket vand (ikke kun fugt) ind i krybekælderen?                                                                  | Nej                                                      |
| 8.8                | Har du kendskab til at krybekælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                           | Nej                                                      |
| 8.9                | Har du kendskab til at der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af krybekælders vægge?                                                    | Nej                                                      |

| GULVE |                                                                                                                                                                | SVAR                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9.1   | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                               | Ja                            |
|       | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum er eller har der været skader<br>- Hvilken type skade<br>- Er skaden udbedret og hvornår<br>- Er det udbedret som selvbyg | de rum, som er omtalt ovenfor |
| 9.2   | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                                                                                         | Nej                           |

| VINDUER OG DØRE |                                                                         | SVAR                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 10.1            | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.? | Ja                                             |
|                 | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor de punkterede ruder er placeret?           | To i forældrebadeværelse samt et i vaskekælder |

| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej  |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Nej  |

| VÅDRUM |                                                                               | SVAR |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Nej  |



| VVS  |                                                                                                                        | SVAR   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Gasfyr |
| 13.2 | Fyldes der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Ja     |
|      | Hvor mange gange årligt?                                                                                               | 2      |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været røskader(utætte rør) i gulve eller vægge?                               | Nej    |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Nej    |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Nej    |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej    |

11-08-2021

Dato

Underskrevet med NemID

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Flemming Bang & Marianne Bang**

Sophienbergvej 28

2960 Rungsted Kyst

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivningsmæssig afklaring af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker - men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolicyen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: BOTJEK CENTER ØST ApS  
Beskikket bygningssagkyndig: Lars Kragenskjold

Adresse: Hegnsvej 41, 2850 Nærum  
Telefon: 35350165  
E-mail: [2200@botjek.dk](mailto:2200@botjek.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Etu forsikring

Besigtigelsesdato: 18.08.2021

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE                                 |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af gitterspær eller saksespær, taghældning mellem 15° og 35°, tagbelægning af betontagsten, understrygning med bitumen, muret skorsten, stålskorsten. |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af tegl/kalksandsten.                                                                                                                                           |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                            |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                               |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, kælderydervægge af beton / lecablokke, kapillarbrydende lag ikke oplyst, betongulv.                                                                                     |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion.                                                                                                      |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag ikke oplyst, gulvkonstruktion af beton, etageadskillelse af betondæk, parket, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af fliser.             |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, letbeton / porebeton.                                                                                                                                                  |
| Løfter                                   | Profilbrædder.                                                                                                                                                                  |
| Indvendige trapper                       | Stål.                                                                                                                                                                           |
| VVS-installationer                       | Pejs og brændeovn, gas/centralvarme, gulvvarme, el.                                                                                                                             |

## CARPORT

|                                                 |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tag</b>                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af plastplader. |
| <b>Ydervægge</b>                                | Trækonstruktion, facader af træbeklædning.                                                               |
| <b>Vinduer, døre og porte</b>                   | Træ.                                                                                                     |
| <b>Fundament/sokler</b>                         | Stolper i jord.                                                                                          |
| <b>Kældre/krybekældre</b>                       | -                                                                                                        |
| <b>Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers)</b> | -                                                                                                        |
| <b>Gulvkonstruktion og etageadskillelser</b>    | Gulvkonstruktion af beton.                                                                               |
| <b>Bagmure og indervægge</b>                    | -                                                                                                        |
| <b>Lofter</b>                                   | -                                                                                                        |
| <b>Indvendige trapper</b>                       | -                                                                                                        |
| <b>VVS-installationer</b>                       | -                                                                                                        |