



# TILSTANDSRAPPORT

Kongevejen 297 - 3060 Espergærde

**GYLDIGHEDSPERIODE:** 06.05.2022 - 06.11.2022

**LØBENUMMER:** H-22-03481-0087

## EJENDOMSINFORMATION

**Ejendomstype:**

Enfamilieshus

**Ejendomsstatus:**

Ejerbolig

**Byggeår:**


1920

**Kommune- og ejendomsnr.:**

217-68444

**Matrikel/ejerlav:**

8e, Mørdrup By, Mørdrup

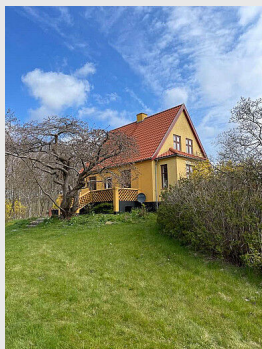

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

**Bygningssagkyndig:**

Christian Berthing

**Firma:**

ENERGI- OG BYGNINGSRÅDGIVNING A/S

**Adresse:**

Lautrupvang 2, 2750 Ballerup

**Telefon:**

70208686

**E-mail:**

info@ebas.dk

# DET SKAL DU VIDE OM TILSTANDSRAPPORTEN



Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.



Den bygningssagkyndige vurderer ejendommen ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor fremgår forhold, der er almindelige for bygningens alder og type ikke som skader i tilstandsrapporten.



Tilstandsrapporten indeholder kun skader, den bygningssagkyndige kan se eller kan kontrollere med enkle hjælpemidler.



Der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem den vurdering, som den bygningssagkyndige giver en skade og prisen på at udbedre skaden. Nogle skader kan udvikle sig over tid og dermed blive væsentligt dyrere at udbedre.

## HVAD KIGGER DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE EFTER?

Den bygningssagkyndige kigger på skader, som reducerer bygningens funktion og værdi nævneværdigt. Det kan eksempelvis være svampeskader, konstruktionsfejl eller sætningsskader.

### Her er en liste med eksempler på forhold, som den bygningssagkyndige IKKE kigger på:

El- og VVS-installationernes funktion • sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand • bagatelagtige forhold, som ikke påvirker bygningens brug eller værdi væsentligt • bygningens placering på grunden • bygningens planløsning • bygningens indretning • løsøre, eksempelvis hårde hvidevarer • udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg • markiser og baldakiner • installationer uden for bygningerne • bygningens æstetik og arkitektur • bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen).

## NÅR DU KØBER ET BRUGT HUS

Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kan sammenlignes med et nybygget hus. Tidligere byggemetoder var anderledes end i dag, og vind og vejr samt daglig brug har med tiden slidt på huset. Mange huse er renoveret og ombygget – nogle ad flere omgange. Der kan også være opført tilbygninger.

I tilstandsrapportens skadesoversigt får du et overblik over, hvilke synlige skader bygningerne har. De tidstypiske byggetekniske forhold, man må forvente af et hus af den pågældende type og alder, er som udgangspunkt **ikke** registreret i skadesoversigten. Derfor fremgår eksempelvis manglende maling på vinduer og døre, fugtige kældre i ældre huse og andre skønhedsfejl og kosmetiske skader typisk ikke, da det helt naturligt følger med et brugt hus.

# HUSTYPEBESKRIVELSE

Hustypebeskrivelsen giver dig **generel** information om kendetegn og byggeteknik ved huse af den pågældende type. Du skal være opmærksom på, at der er tale om standardiserede beskrivelser, der ikke er udarbejdet af den bygningssagkyndige.

Informationen om hustypen er generel, og den bygningssagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet i hustypebeskrivelsen. Den har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



## KENDETEGN OG BYGGETEKNIK

Murermesterhuse – fra ca. 1900 – 1960

Murermesterhuse kendetegnes ikke ved en speciel byggemetode, men mere som et arkitektonisk udtryk. Muremesterhuse er fra en periode, hvor enkelthed og høj kvalitet præger de danske boliger. Ydre- og indervægge er bygget af tegl, og skillevæggene kan være lette vægge med puds eller tegl med puds.

Husene er ofte opført med kælder, hvor gulve og vægge er støbt i beton af varierende kvalitet. Etageadskillelser til krybekældre, kældre og mellem etagerne, er normalt udført af træbjælker med et indskud; et lag af tørret ler eller sand, som lyddæmper og brandsikrer. Oprindeligt har kælderen ikke været beregnet til beboelse, men i stedet som fyrrum, garage, vaskeri eller lignende.

Facaderne fremstår normalt med blank murværk; men kan også være pudsede, hvor ydervægge og indervægge tidligt i perioden er bygget sammen ved hjælp af mursten på tværs (faste bindere) samt sammenmuringer ved vinduer og døre. Fra ca. 1920 skiftes de faste bindere ud med trådbindere, hvorved omfanget af kuldebroerne bliver reduceret. De hule mure er typisk blevet efterisoleret. Pudsede og malede facader kan forekomme. Originalt er der sprossede vinduer af træ.

Taget er udført med et ret høj taghældning ca. 45°, hvor belægningerne oftest er tegltagsten. Omkring 1920 begynder betontagsten at blive et alternativ til den traditionelle tegl. Mange af disse huse er oprindeligt opført uden indretning af 1. sal. Kviste er en typisk detalje i tagrummet og er udført i en kombination af træ, zink og tegl. Loftsrummet er oprindeligt uisoleret, men kan i større eller mindre omfang være efterisoleret og udnyttet til beboelse. Indvendigt er overfladerne på vægge og lofter normalt udført som pudsede, hvor gulve typisk er af massiv træ.

Fra 1920'erne og til 1970'erne blev der i byerne og mange steder på landet etableret offentlige kloakker i vejene, og de fleste nedsivningstanke sløjfes. De mere afsidesliggende ejendomme på landet vil dog stadig have egen rens tank og nedsivningsanlæg. Typisk sker tømningen af disse tanke via en kommunal tømningsordning. Afløbsinstallationer fra ca. 1920 oftest udført af betonrør eller glaserede lerrør. Er disse ikke udskiftet eller renoveret, har rørene normalt kun ringe restlevetid.

# OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

## OM OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Hustypebeskrivelsen indeholder en række konkrete opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til beliggenheden og materialerne i huset i denne tilstandsrapport.

Opmærksomhedspunkterne tager højde for eventuelle ændringer som følge af til- eller ombygninger.

Du skal være opmærksom på, at det er **standardiserede beskrivelser**, der er dannet ud fra materialeoversigten sidst i tilstandsrapporten. Den bygningsagkyndige kan derfor ikke gøres ansvarlig for indholdet, og opmærksomhedspunkterne har heller ikke indflydelse på ejerskifteforsikringen.



### Asbest

Asbest er velegnet som byggemateriale på grund af sine høje styrke- og isoleringsegenskaber og fordi det er modstanddygtig over for varme. Desværre er asbestfibre også sundhedsskadelige, hvorfor det i 1986 ikke længere var lovligt at bygge med asbestholdige materialer i Danmark. Asbest er normalt ikke farlig eller sundhedsskadelig, hvis blot materialerne får lov til at blive siddende der, hvor materialet oprindeligt er indbygget. For denne hustype er der typisk anvendt asbest i isoleringsmaterialer omkring rørinstallationer, i vinylgulve og aftrækskanaler af eternit. Hvis du ønsker at renovere din bolig, skal du dog være særligt opmærksom, at asbestholdige materialer skal håndteres efter gældende arbejdsmiljøregler. Eksempelvis hvis du ændre på oprindelige VVS installationer eller skifter gulvbelægningen ud med nyt.



### Betonfundament

Betonsokler har ofte nogle områder, hvor pudsens skaller af eller der er nogle mindre revner. De fleste revner opstår oftest straks efter huset er bygget og er normalt nogle svindrevner i betonen. Kommer der eksempelvis forandringer i grundvandsniveauet, kan dette påvirke fundamentet. Revnerne kan også opstå i forbindelse unormale vejrforhold, som lange meget tørre eller fugtige perioder. Sokler uden revner er sjældne.



### **Gulvklinter og vægfliser**

Gulv- og vægoverflader beklædt med klinter skal altid være intakte, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag klinterne. Utætheder opstår oftest i fugerne mellem gulvet og væggene og i hjørnerne. Fugerne, især de elastiske, kan blive misfarvet af for eksempel skimmel, hvilket ikke er kønt, men uskadeligt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Kælder, vægge**

På kældervægge kan der være udfældninger af mineraler (salte), og pudsen kan være lidt løs. Det sker, når grundfugt trænger ind i kælderydervæggen eller op i gulvet og skillevægge. Kældervægge og kældergulve kan i sommerperioden blive fugtige på overfladen på grund af sommerkondens. Dette sker, når den varme fugtige sommerluft rammer den kolde kældervæg.

Manglende ventilation og opvarmning af kælderrummet kan medføre "kælderlugt".



### **Letbeton elementer**

Indervægge(bagmure) og skillevægge opført af letbetonelementer har ofte revner. Huset er bygget til at kunne tåle de små bevægelser, som typisk sker på grund af vindpåvirkning (stabilitet) og temperaturforskelle mellem husets materialer. Man kan reparere revnerne efter behov, men de vil sandsynligvis komme igen efter et år eller to.



### **Løfter**

Løfter med pudsede overflader eller af gips vil med tiden få nogle mindre revner. I gipsløfter opstår revnerne oftest i samlingerne mellem pladerne, mod væggene og i hjørnerne. Løfter mod uisolerede eller ringe isolerede loftsrums vil ofte få noget mørkfarvning, der ses som mørke striber under spærrene eller langs loftets kant mod ydervæggen, hvor der er en kuldebro på grund af mindre god isolering.



### **Tegl**

Oprindeligt var murede facader udført massive. Senere blev de udført som delvist hule mure. Fra ca. 1920'erne bliver facader udført som hule mure med ståltrådsbindere. Fra 1960'erne er alle huse udført med isolerede facader. Helt frem til 1970'erne er der kuldebroer i væggene – steder hvor for- og bagmure er bygget sammen. Disse kuldebroer kan medføre mørkfarvninger. Dette kan også ske, hvis møbler står tæt til kolde vægge. Uisolerede vægge er naturligt kolde, hvilket også kan opfattes som trækgener. Fugtsikring mellem fundament og facader kommer først omkring 1900, hvilket gør, at fugt trænger op i muren i de ældre huse, fra før den tid.



### **Tegltagsten med undertag**

Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Tegltage tager normalt ikke skade af mos, men ved store mængder af mos kan tagvandet ikke løbe hurtigt nok af, og der kan opstå risiko for, at fugt og vand trænger ind på undertaget. Undertaget tåler ikke vedvarende fugt, og skader skal derfor udbedres snarest muligt. Ved en eventuel afrensning af mos, skal man sikre sig, at taget kan holde til det. Tagbelægninger med mos og alger er ikke unormale. Tegltage tager normalt ikke skade af dette, men ved store mængder af mos er der risiko for at tagvandet ikke kan løbe hurtigt nok af, hvorved der via samlinger kan trække vand ind i på undertaget. Undertaget kan ikke holde til vedvarende fugt, og skader skal derfor udbedres snarest muligt. Ved en eventuel afrensning af mos, skal man sikre sig, at taget kan holde til det.



### **Trægulve**

Trægulve, der ligger på træbjælker, er påvirket af temperaturskiftet hen over året. Om vinteren, hvor luften er tør, vil træet trække sig sammen, og det vil igen udvide sig om sommeren, når luften er fugtig. Afhængigt af bjælkeafstanden vil gulvet fjedre og sandsynligvis knirke. Er mængden af isolering i gulvkonstruktionen begrænset, kan gulvene opleves som fodkolde.



### **Vinylbelægning**

Vinyl på vægge og gulve skal altid være intakt, og specielt områderne omkring rørgennemføringerne skal være tætte, så man undgår fugtskader bag vinylen. Vinyl bliver ofte anvendt, når konstruktionerne er lavet af lette materialer eksempelvis træ og gips, etc.. Vinylen er limet på konstruktionerne og svejst i samlingerne. Der skal holdes øje med, om overfladerne, svejsningerne og vedhæftningen er intakt. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



### **Vådrumsmaling på vægge.**

Malede vægge i et vådrum kræver ekstra opmærksomhed specielt i og omkring bruseren. Vådrumsmaling i belastede områder bliver slidt, og malerbehandlingen skal derfor være intakt, så man undgår fugtrelaterede følgeskader på de bagvedliggende konstruktioner. I vådrum skal der være en god ventilation hele døgnet, da der ellers kan opstå fugtrelaterede problemer som for eksempel skimmel.



## Radon

**Radon** er en radioaktiv gas, som findes i den danske undergrund. Du kan ikke se, lugte eller smage gasarten, men den er sundhedsskadelig, og radon kan fremkalde kræft. Radon kan trække op i boligen fra undergrunden, hvis ikke der er lavet en "radonspærre". Huse bygget efter 1998 er udført med radonspærre for at minimere risikoen for forhøjet radonniveau indendørs.

Radonniveauet i undergrunden varierer, alt efter hvor i landet du befinder dig.

**Helsingør kommune** er i klasse 1 med et radonniveau i 0,3% - 1,0%. Du kan se et kort over radonniveau på [www.radonguiden.dk](http://www.radonguiden.dk). Her kan du også finde mere information om, hvordan du kan sikre dit hus mod radon og hvordan du får foretaget en præcis måling af radonniveauet.

## TAGETS RESTLEVETID

Oplysningerne om tagets restlevetid er baseret på et tabelopslag. Det er altså ikke en konkret vurdering af tilstanden på beboelsesbygningens tag.

Levetidstabellerne fra Statens Byggeforskningsinstitut lægger til grund for den illustrerede restlevetid, og tager højde for tagets alder og materialer.

Du skal være opmærksom på, at et tags reelle levetid kan variere meget, alt efter vind, vejr og vedligeholdelse.

**Hvis der er konstateret en skade på det konkrete tag, vil det fremgå af skadesoversigten.**

De væsentligste bygningsdele i tagkonstruktionen, som sikrer bygningen mod klimaet, er tagbelægningen samt eventuelt undertag og inddækninger.



### Tagbelægning - Røde vingetagsten



### Undertag - Banevare/tekstil



# BYGNINGER I TILSTANDSRAPPORTEN

| Litra | Anvendelse  | Opført | Bebygget areal m2 |        | Etager udover kælder | Udnyttet tagetage m2 | Brutto etageareal m2 |         |
|-------|-------------|--------|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|
|       |             |        | Total             | Kælder |                      |                      | Bolig                | Erhverv |
| A     | Beboelse    | 1920   | 70                | 70     | 1                    | 35                   | 105                  | -       |
| B     | Værksted    | 1920   | 76                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| C     | Garage      | 1920   | 32                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| D     | Udhus       | -      | 15                | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |
| E     | Overdækning | -      | 9                 | -      | 1                    | -                    | -                    | -       |

## BEMÆRKNINGER

Nedenfor kan du læse om bygninger og bygningsdele, som af forskellige årsager ikke er besigtiget.

**Du skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvordan du er dækket i ejerskifteforsikringen i forhold til disse undtagelser. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne.**

### BYGNINGER, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE HAR UNDTAGET

*Alle bygninger er som udgangspunkt en del af eftersynet. Men den bygningssagkyndige kan undtage konkrete bygninger på grund af ringe byggeteknisk eller brugsmæssig værdi.*

**Der er ingen bygninger der er undtaget fra dette eftersyn**

### BYGNINGSDELE, SOM DEN BYGNINGSSAGKYNDIGE IKKE KUNNE BESIGTIGE

*Hvis der er bygningsdele eller rum, der normalt er tilgængelige, men som den bygningssagkyndige i denne gennemgang ikke har kunnet besigtige, er de ikke omfattet af eftersynet.*

#### Overdækning

**Ydervægge:** Litra E er placeret i skel, hvorfor bygningsdele mod nabo ikke er besigtiget.

### BYGNINGSDELE, DER VAR GJORT UTILGÆNGELIGE UNDER BYGNINGSEFTERSYNET

*Hvis bygningsdele eller rum er gjort utilgængelige under eftersynet, kan den bygningssagkyndige ikke besigtige dem. Af denne årsag er de ikke omfattet af eftersynet og er normalvis ikke dækket af ejerskifteforsikringen.*

**Ingen rum eller bygningsdele, var gjort utilgængelige**

## BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE TERMORUDER

*Der kan forekomme punkterede termoruder, som ikke kunne konstateres visuelt på besigtigelsestidspunktet. Synligt punkterede ruder vil fremgå af skadesoversigten.*

Beboelse  
Værksted

## AFVIGELSER FRA BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET (BBR)

*Afvigelserne er den bygningssagkyndiges markering af de åbenlyse afvigelser i forhold til BBR. Oplysningerne er ikke baseret på en faktisk opmåling. Ejer har pligt til at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.*

**Overdækning:** Bygningen er ikke anført i BBR-systemet. Det angivende areal er vejledende og beror ikke på en egentlig opmåling. Bygningsbeskrivelsen er rettet i henhold til de faktiske forhold.

## FØLGENDE MATERIALE FORELÅ:

BBR-ejermeddelelse 06.05.2022  
Tidligere tilstandsrapport: lb.nr.: H-21-03481-0111  
Andre bygningsoplysninger:  
Der forelå ikke tegningsmateriale ved besigtigelsen.

## ØVRIGE OPLYSNINGER:

Ingen øvrige oplysninger.

# SKADESOVERSIGT

I dette afsnit finder du en oversigt over de skader, der er fundet ved gennemgangen.

Den bygningssagkyndige kan knytte en bemærkning til skaden. En bemærkning er den bygningssagkyndiges skøn og vurdering af skadesårsag og konstruktioner.

**Vær opmærksom på, at ejerskifteforsikringen ikke dækker de registrerede skader.**



## SÅDAN FUNGERER VURDERINGSSYSTEMET

Hver konstateret skade under gennemgangen får en vurdering, der viser, hvor alvorlig skaden er. Skadens alvor vurderes ud fra, hvor store konsekvenser den kan have for bygningsdelen, og hvor akut det er at få den udbedret.

I tilstandsrapporten kan du læse om følgende typer af skader:



### Kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **kort sigt**. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.



### Alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på **længere sigt**. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.



### Mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.



### Mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

**Kort sigt** er, når den bygningssagkyndige ud fra sin indsigt og erfaring skønner, at skaden udvikler sig negativt indenfor en periode på op til cirka 2 år. Det kan være meget individuelt, hvordan en skade udvikler sig. Det kan være væsentligt hurtigere end 2 år. Det er også muligt, at den negative udvikling allerede er begyndt.

# SKADER UDEN PÅ BEBOELSE

## BEBOELSE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                        | Risiko                                                                                                                                  | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1   |  | Sålbænke i beton har revnedannelser ved vinduer.             | Forholdet er af mindre omfang og vurderes ikke at medføre risiko for fugtindtrængning og følgeskader i de underliggende konstruktioner. | -          |
| 2   |  | Vindue mod kælder / øst er nedbrudt nederst i karm / ramme.. | Der er risiko for, at træet nedbryder helt, og vinduet mister sin funktion.                                                             | -          |

## BEBOELSE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                | Risiko                                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3   |    | Læmurens murværk har revnedannelser og defekte tagsten..                                             | Forholdene er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i læmuren må forventes.                   | -          |
| 4   |  | Der er revnedannelser i murværket omkring vinduer / døre, konstateret mod sydøst.                    | Omfanget er på nuværende tidspunkt så begrænset, at der skønnes ikke at være nogen risiko.                 | -          |
| 5   |  | Der er flere områder på facaden, hvor pudsen ikke har vedhæftning til underlaget. Se f.eks. mod syd. | Der er nærliggende risiko for, at pudslaget løsner sig mere og at skaden udvikler sig yderligere over tid. | -          |

## BEBOELSE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                                                        | Risiko                                                                             | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6   |  | Sokkelpuds er i områder revnet og afskallet og har mangelfuld vedhæftning til underlaget. Se f.eks. mod øst. | Skaderne er af større omfang, og yderligere skadesudvikling i pudsen må forventes. | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                                         | Risiko                                                  | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 7   |  | Hovedtrappe har revnede / skårede klinker.                                                                                    | Der er risiko for yderligere skadesudvikling i trappen. | -          |
| 8   |  | Terrasse / trappe har revnedannelser / afskalninger i puds og beton konstateret på terrassedel / i trin og i værn ved trappe. | Der er risiko for yderligere skadesudvikling            | -          |

## SKADER INDE I BEBOELSE

### BEBOELSE - KL - Depotrum

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                              | Risiko                                                            | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 9   |  | Støbejerns afløb er tæret og utæt. | Der er risiko for følgeskader på de underliggende konstruktioner. | -          |
| 10  |  | Der er skåret flise ved vindue.    | -                                                                 | -          |

### BEBOELSE - KL - Gang

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                    | Risiko                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| 11  |  | Der er gulvklinter med revner og mangelfuld vedhæftning. | Gulvklinter er revnet i et større omfang | -          |

### BEBOELSE - KL - Bad

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                                                              | Risiko                                                                                                                                                             | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 12  |  | Der er revnede vægfliser samt vægfliser med begrænset vedhæftning til underlaget.  | Forholdet er konstateret uden for normalt vandbelastet område og vurderes ikke at medføre følgeskader. Forholdet vil dog forværres over tid.                       | -          |
| 13  |  | Der er revnede gulvklinter / gulvklinter med begrænset vedhæftning til underlaget. | Forholdet er konstateret i det vandbelastede område, og der er risiko for skade på andre bygningsdele ved vandgennemtrængning til de underliggende konstruktioner. | -          |

## SKADER UDEN PÅ VÆRKSTED

### VÆRKSTED - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                       | Risiko                        | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|
| 14  |  | Dør har skade i dørbladet.. | Nedbrydningen er fremskredet. | -          |

### VÆRKSTED - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                  | Risiko                                                                                                    | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 15  |  | Der er flere revnedannelser i murværk. | Revnedannelserne er så omfattende, at yderligere skadesudvikling i murværket må påregnes på længere sigt. | -          |

### VÆRKSTED - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                          | Skade                   | Risiko                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16  |  | Der er revner i sokkel. | Revnerne er efter husets alder vurderet til at være uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. | -          |

## SKADER UDEN PÅ GARAGE

### GARAGE - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                                                                                   | Risiko                                                                                                     | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 17  |  | Der er flere områder på facaden, hvor pudsen ikke har vedhæftning til underlaget. Se f.eks. mod sydøst. | Der er nærliggende risiko for, at pudslaget løsner sig mere og at skaden udvikler sig yderligere over tid. | -          |
| 18  |  | Der er enkelte revnedannelser i murværk, konstateret ved port.                                          | Revnedannelserne er så omfattende, at yderligere skadesudvikling i murværket må påregnes på længere sigt.  | -          |

### GARAGE - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                   | Risiko                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19  |  | Der er revner i sokkel. | Revnerne er efter husets alder vurderet til at være uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. | -          |

### GARAGE - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                        | Risiko                        | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|
| 20  |  | Port har skade i dørbladet.. | Nedbrydningen er fremskredet. | -          |

## SKADER INDE I GARAGE

### GARAGE - Stueplan - Gulv

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                        | Risiko                                                                                   | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 21  |  | Der er revner og afskalninger i betongulvet. | Skaderne er i omfattende grad, og yderligere skadesudvikling i betongulvet må forventes. | -          |

## SKADER UDEN PÅ UDHUS

### UDHUS - TAG

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade          | Risiko                                                                                                | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22  |  | Taget er utæt. | Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i de underliggende konstruktioner. | -          |

### UDHUS - FUNDAMENT/SOKKEL

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                   | Risiko                                                                                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23  |  | Der er revner i sokkel. | Revnerne er efter husets alder vurderet til at være uden betydning for bygningens stabilitet. Mindre bevægelser efter en reparation kan dog forekomme. | -          |

### UDHUS - DØRE/VINDUER/PORTE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                                        | Risiko                                                                    | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24  |  | Yderdør er nedbrudt nederst i karm / ramme.. | Der er risiko for, at træet nedbryder helt, og døren mister sin funktion. | -          |

### UDHUS - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                           | Skade                            | Risiko                                                                                 | Bemærkning |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 25  |  | Afdækning på læmur er nedslidt.. | Forholdet kan medføre fugt- og frostskaader i det underliggende murværk.               | -          |
| 26  |  | Læmur er revnet fra huset..      | Det vurderes, at forholdet skyldes forskellig fundering, hvorved der er opstået revne. | -          |

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                  | Risiko                                                                                                    | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 27  |  | Der er flere revnedannelser i murværk. | Revnedannelserne er så omfattende, at yderligere skadesudvikling i murværket må påregnes på længere sigt. | -          |

## SKADER UDEN PÅ OVERDÆKNING

### OVERDÆKNING - YDERVÆGGE

| Nr. | Vurdering                                                                         | Skade                                         | Risiko                                                                                   | Bemærkning |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28  |  | Læmurens murværk har udfaldne revnedannelser. | Forholdene er af et sådant omfang, at yderligere skadesudvikling i læmuren må forventes. | -          |

# SÆLGEROPLYSNINGER

Sælgeren af en ejendom skal give oplysninger om alle bygninger på grunden ud fra sit kendskab til ejendommen. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at sælger ikke i alle tilfælde har et dækkende kendskab til forholdene ved ejendommen. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor forholdene ligger før sælgers overtagelse af ejendommen eller adskillige år tilbage. Oplysningerne er grundlag for den bygningssagkyndiges gennemgang af ejendommen, når der skal udarbejdes en tilstandsrapport.

Du skal være opmærksom på, at sælgers besvarelse ikke har garantivirkning.

| OPLYSNINGER OM BESTILLING AF TILSTANDSRAPPORTEN |                                                                   | SVAR                                                                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1                                             | Hvordan fandt du den bygningssagkyndige?                          |                                                                                          |
|                                                 | Vælg                                                              | På anden vis                                                                             |
| 1.2                                             | Har du en ejendomsmægler til at hjælpe med salget af din ejendom? | Ja                                                                                       |
|                                                 | Firma navn                                                        | LokalBolig Helsingør/ Espergærde ApS                                                     |
|                                                 | Lokal afdeling og adresse                                         | LokalBolig Helsingør/ Espergærde ApS<br>Kongensgade 14, 3000 Helsingør<br>CVR: 3739 3657 |

| GENERELLE OPLYSNINGER |                                              | SVAR    |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|
| 2.1                   | Hvor mange år har du ejet ejendommen?        | 11      |
| 2.2                   | I hvilken periode har du boet på ejendommen? | 2011-nu |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                                                             | SVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1                                 | Har du kendskab til, at der er udført tilbygninger med boligformål?                         | Nej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.2                                 | Har du kendskab til, at der er udført ombygninger af eksisterende bolig?                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Beskriv hvilke ombygninger der er blevet udført, byggeåret og om det er selvbyg.            | <p>Køkkenudskiftning til Kvik-køkken i 2015. Gulvi hvidtonet kork med coating, lagt af en onkel, som er gulvmand (dog i Finland). Væg mellem gamle køkken og tidligere spisestue er fjernet af fagfolk. El og VVS er ligeledes lavet af fagfolk.</p> <p>Tidligere ejer gravede ud i kælderen for at give mere loftshøjde. Han sagde, at der også blev etableret omfangsdræn. Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, i det jeg ikke har forsøgt at grave ned.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3                                 | Har du kendskab til, at der er udført større renoveringer i eller af boligen?               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | Beskriv hvilke renoveringer der er blevet udført, byggeåret for disse og om det er selvbyg. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bad/Toilet på 1.sal - udskiftet linoleumsgulvet af en onkel, som er gulvmand (dog i Finland).</li> <li>- Hultursisolering af hovedhus i 2015 med Supafil.</li> <li>- Eternittagene på udhuse er udskiftet i til stål i 2013 (blev lavet professionelt, men af en rigtig slambert)</li> <li>- 2015 - Opgravning af tanke i haven i forbindelse med oprensning af jordforurening. Region H's entreprenør forestod opgravning og reetablering af jord under værditabsordningen. Forurening er nu sat ned til forureningsgrad 1 (byforurening) - 2015 udskiftning af nedgravet olietank til ovenjordstank. Den nye tank er opstillet i garagen v. Kongevejen. - 2018/2019 - Udskiftning af tag på hovedhus. Opmuring, reparation af skorsten, opsat lovpligtig stige på tag. Efterisolering af karnap. - 2 små kældervinduer (nordside) 2020 - skiftet til KPK 3-lag stål/træ - Garagevindue i Louise's garage skiftet 2-lag KPK. - Vindue i badeværelse i kælder skiftet til 3 lag KPK med udluft. - Terrassedør udskiftet 2021 til 3-lag KPK med udluft. Udført professionelt</li> </ul> |

| UDFØRTE BYGGEARBEJDER PÅ EJENDOMMEN |                                                        | SVAR |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 3.4                                 | Har du kendskab til, at der er opført andre bygninger? | Nej  |

| TAGE |                                                                                                                                                                              | SVAR                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1  | Har du kendskab til, at det nuværende tag er eller har været utæt?                                                                                                           | Nej                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2  | Har du kendskab til, at taget (tagkonstruktionen) er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                              |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor på taget der er eller har været skader<br>- Hvilke skader<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg | Karnappen - ved udskiftning af tag i 2018/2019 blev der skiftet nogle tværliggere, med begyndende råd. Resten så fint ud og blev efterisoleret ved samme lejlighed. Udført professionelt.                       |
| 4.3  | Er huset med tagrum (loftsrums)?                                                                                                                                             | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4  | Er der adgang til tagrummet (lofttrummet)?                                                                                                                                   | Ja                                                                                                                                                                                                              |
|      | Hvor i huset er adgangen placeret?                                                                                                                                           | Op ad trappen til første sal, luge i loftet med skydere. Vær varsom, for lemmen svinger ned med stor fart. Stige til loft.                                                                                      |
| 4.5  | Er huset med skunkrum?                                                                                                                                                       | Nej                                                                                                                                                                                                             |
| 4.6  | Er der adgang til skunkrummet?                                                                                                                                               | Nej                                                                                                                                                                                                             |
| 4.7  | Er der skorsten på huset?                                                                                                                                                    | Ja                                                                                                                                                                                                              |
| 4.8  | Har du kendskab til, at der er eller har været skader på skorstenen?                                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                              |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skade<br>- Er skaden udbedret<br>- Hvornår det er udbedret<br>- Er det udbedret som selvbyg                                              | I 2018/2019 da taget blev skiftet, der var et par løse sten ved skorsten, som blev muret op, og pudset i gul farve. Kransen på toppen af skorstenen (ved ikke hvad den hedder på fagsprog) blev også udskiftet. |
| 4.9  | Har du kendskab til, at der har været bemærkninger fra skorstensfejer?                                                                                                       | Nej                                                                                                                                                                                                             |

| YDERMUR                |                                                                                                                                                                     | SVAR                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i ydermur?                                                                                                    | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på ydermurene?                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor der har været fugtproblemer<br>- Hvornår der har været fugtproblemer<br>- Er der stadig fugtproblemer<br>- Er fugtproblemerne udbedret | Ved soklen ved badeværelset og værelse mod øst. Der murer jeg op om foråret, hvis jeg kan der er afskalning og løst puds. Skaderne sidder i pudslaget.                                                                      |
| 5.3                    | Har du kendskab til, at ydermur er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                                  | Ja                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke skader har der været?<br>- Hvor har der været skader<br>- Hvornår er det blevet repareret                                            | Ved soklen ved badeværelset og værelse mod øst. Der murer jeg op om foråret, hvis jeg kan der er afskalning og løst puds. Så bankr jeg løst puds af og murer op med diffusionsmørtel. Skaderne sidder i pudslaget.          |
| INDERVÆGGE/SKILLEVÆGGE |                                                                                                                                                                     | SVAR                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i indervægge/skillevægge?                                                                                     | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.2                    | Har du kendskab til, at der er eller har været fugtproblemer på indervægge/skillevægge?                                                                             | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.3                    | Har du kendskab til, at indervægge/skillevægge er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                   | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| FUNDAMENTER/SOKLER     |                                                                                                                                                                     | SVAR                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1                    | Har du kendskab til, at der er eller har været revner i fundamenter/sokler?                                                                                         | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2                    | Har du kendskab til, at huset er efterfunderet, understøbt eller piloteret efter opførelsen?                                                                        | Nej                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3                    | Har du kendskab til, at der er udarbejdet geoteknisk rapport?                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Hvem har udarbejdet den?                                                                                                                                            | Rambøll og Orbicon i forbindelse med kortlægning og udbedring af jordbundsforurening. Der blev der taget flere jordbundsprøver. Men, hvis I mener om selve jordlagene er blevet kortlagt på hele grunden, så er svaret nej. |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                                                                                                                                           | SVAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1                | Er der kælder?                                                                                                                                                                                                            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.2                | Har du kendskab til, at der er trukket vand (ikke kun fugt) ind i kælderen?                                                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <p>Vi vil gerne vide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvor der er trukket vand ind</li> <li>- Hvornår der er trukket vand ind</li> </ul>                                                                     | <p>Ved vinduerne og væggen under trappen bag vaskemaskinen. Under trappen og på gulvet, var der malet med epoxy. Jeg fjernede så meget jeg kunne af epoxy og løst puds, tørrede væggen ud med affugter så godt jeg kunne og murede op med diffusionsmørtel og kalkede efter med hvid kalk. Udbedret i Februar 2021. Det har ikke løst problemet helt, men lugten er reduceret.</p> <p>Saltudtrædning ved ydermur ved spejlet ved trappen i skinnebeshøjde. Har ikke bredt sig. 10 cm plet.</p> <p>Saltudtrædning i viktualierum (værktøjsrum) i jordhøjde ved det murede trin.</p> <p>Og en enkelt på en indervæg i det store disponible rum. Der, hvor TV'et nu står.</p> |
| 8.3                | Har du kendskab til, at kælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                                                                                       | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    | <p>Vi vil gerne vide:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hvor har der været skader</li> <li>- Hvornår har der været skader</li> <li>- Hvornår det er udbedret</li> <li>- Er det udbedret som selvbyg</li> </ul> | <p>Ved vinduerne og væggen under trappen bag vaskemaskinen. Under trappen og på gulvet, var der malet med epoxy. Jeg fjernede så meget jeg kunne af epoxy og løst puds, tørrede væggen ud med affugter så godt jeg kunne og murede op med diffusionsmørtel og kalkede efter med hvid kalk. Udbedret i Februar 2021. Det har ikke løst problemet helt, men lugten er reduceret.</p> <p>Og en enkelt på en indervæg i det store disponible rum. Der, hvor TV'et nu står. Min kæreste havde en plastikpose med en laptop taske stående op ad væggen gennem længere tid. (Måneder) Problemet blev afhjulpet ved grundig udluftning. Pletten er ikke kommet tilbage.</p>        |
| 8.4                | Har du kendskab til at, der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af kælderen vægge?                                                                                                                               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| KÆLDER/KRYBEKÆLDER |                                                                                                         | SVAR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 8.5                | Har du kendskab til, at der er en grundvandspumpe?                                                      | Nej  |
| 8.6                | Er der krybekælder?                                                                                     | Nej  |
| 8.7                | Har du kendskab til at der har trukket vand (ikke kun fugt) ind i krybekælderen?                        | Nej  |
| 8.8                | Har du kendskab til at krybekælderen er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? | Nej  |
| 8.9                | Har du kendskab til at der er dræn, helt eller delvist, langs ydersiden af krybekælderens vægge?        | Nej  |

| GULVE |                                                                                                                                                                | SVAR                                                                                                                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1   | Har du kendskab til, at gulve er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader?                                                               | Ja                                                                                                                                                                                           |
|       | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum er eller har der været skader<br>- Hvilken type skade<br>- Er skaden udbedret og hvornår<br>- Er det udbedret som selvbyg | Orm i kontorgulv på første sal. Blev sprøjtet i 2018 (mener jeg det var) af skadedyrsbekæmper. Har efterfølgende varmet bedre op i kolde perioder og har ikke bemærket yderligere aktivitet. |
| 9.2   | Har du kendskab til, at der er eller har været øvrige skader på gulve?                                                                                         | Ja                                                                                                                                                                                           |
|       | Vi vil gerne vide:<br>- Hvilke type skader<br>- I hvilke rum er skaderne                                                                                       | Gildesalen i kælderen, dér, hvor garderobe/fyrrummet er. Gammel sætningsskade fra tidligere ejers tid. Har ej bevæget sig i den tid jeg har boet her.                                        |

| VINDUER OG DØRE |                                                                         | SVAR |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| 10.1            | Har du kendskab til, at der er punkterede termoruder, energiruder osv.? | Nej  |

| LOFTER/ETAGEADSKILLELSER |                                                                                                                                                     | SVAR      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11.1                     | Har du kendskab til, at etageadskillelsen, herunder træværk, bjælker, gulve osv., er blevet repareret efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader | Nej       |
| 11.2                     | Har du kendskab til, at der er udført nedhængte, forsænkede eller nedsænkede lofter?                                                                | Ja        |
|                          | I hvilke rum?                                                                                                                                       | Alle rum. |



| VÅDRUM |                                                                               | SVAR                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1   | Har du kendskab til, at der er løse eller revnede fliser på gulv eller vægge? | Ja                                                                                       |
|        | Vi vil gerne vide:<br>- I hvilke rum<br>- Hvor i rummet                       | Badet i kælderen. Ydervæggen bag døren.<br>Gulv i bad i kælder, ved indgangen til badet. |

| VVS  |                                                                                                                        | SVAR                                                                                                                                                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.1 | Hvilken hovedvarmekilde er der i ejendommen?                                                                           | Oliefyr                                                                                                                                                                |
| 13.2 | FylDES der vand på varmeanlægget mere end en gang årligt?                                                              | Nej                                                                                                                                                                    |
| 13.3 | Har du kendskab til, at der er eller har været rørskader (utætte rør) i gulve eller vægge?                             | Nej                                                                                                                                                                    |
| 13.4 | Har du kendskab til, at der indenfor de sidste 5 år har været behov for at rense kloakerne, fx ved hjælp af slamsuger? | Ja                                                                                                                                                                     |
|      | Vi vil gerne vide:<br>- Hvor mange gange<br>- Hvornår er kloakerne sidst rensed<br>- Hvad var årsagen til rensningen   | 2020. Kobling mellem trixtank og bundfældningstank var blokeret af toiletpapir af ringe kvalitet. Har siden købt lidt bedre kvalitet toiletpapir. Ingen blokade siden. |
| 13.5 | Har du kendskab til, at der er varmeinstallationer eller termostatventiler, som ikke virker?                           | Ja                                                                                                                                                                     |
|      | Hvor?                                                                                                                  | Radiator under trappen ved vaskemaskine.                                                                                                                               |
| 13.6 | Har du kendskab til, at dele af VVS-installationen, er udført uden autorisation?                                       | Nej                                                                                                                                                                    |

Dato

Underskrift - ejer/sælger

Sæt X

☒ Sælger var til stede

**SÆLGER:**

**Louise Thorn Lindholm og Jarmo Juhani Pitkänen**

Kongevejen 297 3060 Espergærde

3060 Espergærde

# OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Huseftersynsordningen omfatter en gennemgang af bygningernes tilstand og elinstallationer. Det resulterer i en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, som er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring. Når sælger gør brug af huseftersynsordningen, er sælger fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar. Det vil sige, at der skal udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport, og sælger skal give køber et tilbud om ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring.

Bemærk: Har du som køber modtaget rapporter inden deres udløbsdatoer, skal der ikke udarbejdes nye rapporter, selvom købet gennemføres efter gyldighedsperiodens udløb.



## BYGNINGSEFTERSYN

### Hvordan er bygningseftersynet udført?

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se.

Eksempelvis løftes væg-til-væg-tæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på de bagvedliggende konstruktioner.

Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

### Hvad omfatter bygningseftersynet ikke?

Forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten. Disse forhold er ikke dækket af ejerskifteforsikringen.

Derudover undersøger den bygningssagkyndige ikke bagatelagtige forhold og løsøre. Det er eksempelvis hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

## OM EJERSKIFTEFORSIKRINGEN

### Hvordan tegnes en ejerskifteforsikring?

Når du køber et hus, kan du købe en ejerskifteforsikring, hvis der er udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Rapporterne er altså grundlaget for ejerskifteforsikringen.

Det er køber, der afgør, om der skal købes en forsikring. Sælger skal fremskaffe et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbyde at betale halvdelen af det fremlagte tilbud. Du kan, som køber, indhente tilbud fra andre forsikringsselskaber, men uanset om du vælger et dyrere eller billigere tilbud, skal sælger betale halvdelen af præmien af sit fremlagte forsikringstilbud.

### Hvad sker der, hvis der ikke tegnes en ejerskifteforsikring?

Hvis du som køber ikke tegner en ejerskifteforsikring, skal du normalt selv betale alle udgifter til udbedring af husets skader, hvad enten de er nævnt i en rapport eller ej. Sælger kan i visse tilfælde stadig have et ansvar - se afsnittet om "sælgeransvar".

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen?

#### **Skader og fysiske forhold**

Ejerskifteforsikringen dækker udbedringen af aktuelle skader samt fysiske forhold ved bygningen, der giver nærliggende risiko for skader. Såvel skader som de fysiske forhold skal afvige nævneværdigt fra tilsvarende ejendomme af samme alder og type, for at forsikringen dækker. Størrelsen på erstatningen afhænger af bygningsdelens alder og forsikringsbetingelserne. Det er dog en forudsætning, at skaden var tilstede inden du som køber overtog ejendommen, og at du ikke kendte til skaden på overtagelsestidspunktet.

#### **VVS-installationer**

Udbedring af manglende eller væsentligt nedsat funktion af VVS-installationer i og under de forsikrede bygninger ud til ydersiden af bygningens fundament, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

#### **Elinstallationer**

Udbedring af manglende eller nedsat funktion af elinstallationer i og på de forsikrede bygninger, samt lovgivning af ulovlige forhold ved sådanne installationer.

Der kan være forskel på, hvad forsikringen dækker – men det fremgår af tilbuddet og betingelserne fra forsikringsselskabet. Det er derfor en god ide at læse disse betingelser. Lovgivningen fastsætter dog nogle minimumskrav for dækningens omfang, herunder en forsikringsperiode på minimum 5 år. Du kan læse mere om ejerskifteforsikring på [www.forsikringsoplysningen.dk](http://www.forsikringsoplysningen.dk)

### Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke?

Skader og fysiske forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er ikke dækket, medmindre disse forhold er klart forkert beskrevet i rapporten. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår et forhold anses for klart forkert beskrevet. Hvis det fremgår af en af rapporterne, at der er forhold, som er gjort utilgængelige, vil de ikke være omfattet af forsikringen. Herudover kan der være andre undtagelser for dækningen, som fremgår af forsikringsbetingelserne og bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringens dækningsomfang. Eventuelle forbehold for forsikringens dækning vil fremgå af forsikringspolisen.

Når man køber et brugt hus, må man forvente, at huset er præget af alder og brug. Derfor vil ejerskifteforsikringen ikke dække forhold, der alene består i slid og manglende vedligeholdelse, forhold der er normale for husets type og alder, eller forhold, som køber havde kendskab til ved handlens indgåelse.

Ejerskifteforsikringen dækker ikke købers individuelle ønsker om en særlig anvendelse af ejendommen, eller det forhold i sig selv, at en bygningsdel består af et andet materiale end beskrevet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

### Rapportens gyldighedsperiode

Tilstandsrapporten er gyldig i 6 måneder, og herefter skal der laves en ny.

Elinstallationsrapporten har en gyldighedsperiode på 12 måneder, og herefter skal der laves en ny.

### Sælgeransvar

Sælger kan blive fritaget for det normale 10-årige sælgeransvar, hvis sælger præsenterer en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport for køber sammen med et tilbud om en ejerskifteforsikring, inden køber underskriver købsaftalen.

Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

Sælger kan fortsat komme til at hæfte for:

- Forhold uden for bygningen (eksempelvis. forurenede jord)
- Ulovligheder (eksempelvis bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler)
- Hvis sælger bevidst eller groft uagtsomt har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (eksempelvis ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til)

## TILLÆG OG REVISIONER

### Hvad er en revision?

En revision betyder, at den bygningssagkyndige har ændret en eller flere oplysninger i tilstandsrapporten efter at den første gang er inddateret. Det er kun muligt at foretage en revision af rapporten inden for tilstandsrapportens gyldighedsperiode, som er 6 måneder.

Hvis der er foretaget en revision af rapporten fremgår det af rapportens side 2, hvad der er ændret. Revisionen ændrer ikke på rapportens gyldighedsperiode.

### Hvad er et tillæg?

Tilstandsrapporten kan være suppleret af et tillæg. Tillægget kan indeholde oplysninger om forhold, som ikke skal fremgå af tilstandsrapporten, men det kan også indeholde oplysninger, som uddyber tilstandsrapportens oplysninger. Tillægget er ikke en del af tilstandsrapporten og er ikke omfattet af huseftersynsordningen.

## KLAGER

### Hvor kan jeg klage over tilstandsrapporten?

Den bygningssagkyndige bør finde alle synlige skader og forhold, som kan give skader. Du kan naturligvis klage, hvis den sagkyndige har overset synlige skader eller lavet andre fejl, så tilstandsrapporten giver et forkert indtryk af huset.

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, som behandler klager fra både købere og sælgere over tilstandsrapporter, der er udarbejdet af beskikkede bygningssagkyndige.

Du skal forelægge din klage for den bygningssagkyndige, inden du klager til nævnet [www.husklage.dk](http://www.husklage.dk).

## VIL DU VIDE MERE?

Vil du vide mere om huseftersynsordningen generelt og om bygningseftersynet, kan du finde flere informationer og detaljer på [www.boligejer.dk](http://www.boligejer.dk) sammen med de digitale rapporter.

## DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF:

Firma: ENERGI- OG BYGNINGSRÅDGIVNING A/S  
Beskikket bygningssagkyndig: Christian Berthing

Adresse: Lautrupvang 2, 2750 Ballerup  
Telefon: 70208686  
E-mail: [info@ebas.dk](mailto:info@ebas.dk)

Den beskikkede bygningssagkyndige har en samarbejdsaftale med: Ingen samarbejde

Besigtigelsesdato: 06.05.2022

# OPLYSNINGER TIL EJERSKIFTEFORSIKRING

Oplysningerne i dette afsnit omhandler bygningskonstruktioner. Oplysningerne er henvendt til ejerskifteforsikringen, men vedlægges tilstandsrapporten som bilag.

Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning.

| BEBOELSE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Sadeltag, tagkonstruktion af hanebånds- eller manzardspær, taghældning over 35°, tagbelægning af tegltagsten, undertag af plast (tekstil), muret skorsten.                                                                                      |
| Ydervægge                                | Hulmur, facader af murværk med puds.                                                                                                                                                                                                            |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                                                                                                                                               |
| Kældre/krybekældre                       | Kælder, kælderydervægge af beton / lecablokke, kapillarbrydende lag af singels eller leca, betongulv.                                                                                                                                           |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | Gulvfliser på uorganisk konstruktion, vinylgulv på organisk konstruktion, vægfliser på uorganisk konstruktion, maling på uorganisk vægkonstruktion.                                                                                             |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | Kapillarbrydende lag af singels eller leca, gulvkonstruktion af beton, gulvkonstruktion med strøer, etageadskillelse af bjælkekonstruktion, gulvbelægning af banevare på undergulv, gulvbelægning af massive trægulve, gulvbelægning af fliser. |
| Bagmure og indervægge                    | Murværk, letbeton / porebeton, isoleret forsatsvæg af gips eller lignende.                                                                                                                                                                      |
| Løfter                                   | Pudsede, gips.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indvendige trapper                       | Træ.                                                                                                                                                                                                                                            |
| VVS-installationer                       | Olie/centralvarme, biobrændsel, gulvvarme, vand.                                                                                                                                                                                                |

| VÆRKSTED                                 |                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af metalplader, muret skorsten. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, facader af murværk med puds.                                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, metal.                                                                                                              |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                                        |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                                        |
| Lofter                                   | -                                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                                        |

| GARAGE                                   |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af metalplader. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, facader af murværk med puds.                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                     |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                        |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                        |
| Lofter                                   | -                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                        |

## UDHUS

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af metalplader. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, facader af murværk med puds.                                                             |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ, metal.                                                                                              |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke.                                                                        |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                        |
| Lofter                                   | -                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                        |

## OVERDÆKNING

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tag                                      | Ensidigt fald, tagkonstruktion af bjælkespær, taghældning mellem 1° og 15°, tagbelægning af plastplader. |
| Ydervægge                                | Massiv murværk, trækonstruktion, facader af murværk med puds, facader af træbeklædning.                  |
| Vinduer, døre og porte                   | Træ.                                                                                                     |
| Fundament/sokler                         | Beton / fundablokke / lecablokke, punktfundamenter.                                                      |
| Kældre/krybekældre                       | -                                                                                                        |
| Vådrum (badeværelse, toilet og bryggers) | -                                                                                                        |
| Gulvkonstruktion og etageadskillelser    | -                                                                                                        |
| Bagmure og indervægge                    | -                                                                                                        |
| Lofter                                   | -                                                                                                        |
| Indvendige trapper                       | -                                                                                                        |
| VVS-installationer                       | -                                                                                                        |